



# Procedimientos de Aplicación

## Precauciones:

- 1.- El operador debe usar guantes antes de tomar contacto con el producto.
- 2.- La temperatura de almacenaje debe ser entre los 4°C y 28°C.



## Reparación de Emergencia

(No es necesario cerrar las cañerías)



1.- Limpie y lije el área dañada con la lima metálica, lija o cepillo de alambre, esto ayudará a un mejor resultado y una reparación más exitosa.



2.- Ponga los guantes, abra la bolsa y sumerja el vendaje en agua templada alrededor de 10 segundos y exprima el vendaje, deje que el agua empape uniformemente.



3.- Exprima el agua de acceso, aplique el vendaje en espiral alrededor del área de tubería dañada. Extendiéndose hasta 50 mm (2 ") a ambos lados de la fuga.



4.- Al envolver, ponga cada capa firmemente usando la mano para moldear y apretar las capas juntas una tras otra. Continuar aplicando presión durante la aplicación y sobre la terminación.



Sugerencia: Para lograr el mejor resultado, el vendaje debe ser de al menos de 10mm de espesor (10-15 capas). Deje 20 minutos para que le vendaje termine de solidificar.



## **FS** Reparación Permanente



**FS** Mezcle y aplique la masilla FULLSEAL - FSE

**FS** Moje la venda y siga los pasos anteriores

**FS** Encinte firmemente el area de perdida con FULLSEAL.

**FS** Aguarde para un curado definitivo 30 minutos.

## **FS** Masilla Epoxi FSE



# Full-Seal

**gomatex<sup>®</sup>srl**  
ARTICULOS DE GOMA Y PVC

 Gomatex SRL  @gomatexsrl